



Produktbeschreibung

Mit den Spannungsrelais MK 9064N und MH 9064 der VARIMETER Familie bietet DOLD eine Lösung zur optimalen Überwachung der Funktion von elektrischen Verbrauchern. 1-phasig werden sowohl DC- als auch AC-Spannungen gemessen. Über-, Untersspannung oder Fensterfunktion werden überwacht und der Messwert auf dem Display angezeigt.

Funktionsdiagramm

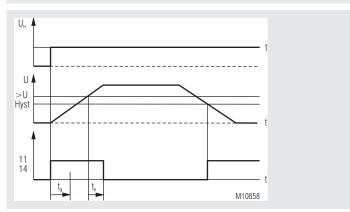

Beispiel: Überspannungsüberwachung mit Ruhestromprinzip

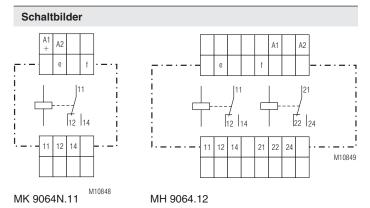

Ihre Vorteile

- Präventive Wartung
- Für höhere Produktivität
- Schnellere Fehlerlokalisierung
- · Präzise und zuverlässig
- Min-, Maxwert oder Fensterüberwachung
- Messbereich bis AC/DC 600 V
- Große Messbereiche
- Einfache Parametrierung und Fehlerdiagnose am Gerät
- Hilfsspannungsbereiche DC 24 V, AC 230 V, AC/DC 24 ... 230 V oder AC/DC 110 ... 400 V

Merkmale

- Nach IEC/EN 60255-1
- AC/DC Spannungsmessung (1-phasig)
- · Einschaltverzögerung, Ansprechverzögerung
- Fehlerspeicher
- LCD-Anzeige für die aktuellen Messwerte
- Relaisausgang

MK 9064N: 1 Wechsler MH 9064: 2 x 1 Wechsler

- Relaisfunktion Arbeits- / Ruhestromprinzip umschaltbar
- Optional mit steckbaren Anschlussblöcken
 - Mit Schraubklemmen
 - Mit Federkraftklemmen
- MK 9064N: 22,5 mm Baubreite
- MH 9064: 45,0 mm Baubreite

Weitere Informationen

• MH 9064

Das MH 9064 besitzt 2 Relaisausgänge.

Die Spannungsüberwachung kann Relais 1 und/oder Relais 2 zugeordnet werden.

Zulassungen und Kennzeichen



Anwendungen

- Spannungsüberwachung AC/DC 1- phasig
- Spannungsabhängiges Schalten bei Über- oder Unterspannung

| Anschlussklemmen | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Klemmenbezeichnung | Signalbeschreibung | |
| A1(+), A2 | Hilfsspannung AC oder DC | |
| e, f | Spannungs- Messeingang AC, DC | |
| 11,12,14 | Melderelais (Wechslerkontakt) | |
| 21, 22, 24 | Melderelais (Wechslerkontakt) | |

Funktion

Das Gerät ist programmierbar für AC- oder DC-Messung. Bei AC-Messung wird der gleichgerichtete Mittelwert gemessen. Bei sinusförmigen Eingangssignalen wird der Effektivwert angezeigt.

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung an A1/A2 verhindert die Einschaltverzögerung, dass während dieser Zeit auftretende Änderungen einen Einfluss auf den Relaisausgang des VARIMETER haben.

Das Gerät befindet sich im Anzeige (Run) - Modus und ermittelt ständig die aktuellen Messwerte. Mit der Taste (Esc) (3 s halten) erfolgt die Umschaltung in den Eingabe-Modus.

Wird der eingestellte Ansprechwert verletzt, schaltet der Relaisausgang und ein Fehler wird im Display angezeigt.

Die Darstellung ist invertiert, blinkt und zeigt somit den Fehler.

Die Fehlerspeicherung ist wählbar.


Durch die Taste ankann der Fehlerspeicher zurückgesetzt und gelöscht werden.

Beim MH 9064 kann durch Zuordnung der Messfunktion zu Relaisausgang 1 und Relaisausgang 2 das Gerät für Vorwarn- und Alarmmeldung genutzt werden. Relaisausgang 1 schaltetet bei Überschreitung des Vorwarngrenzwertes. Wird der zweite Grenzwert verletzt, schaltet Relaisausgang 2 und gibt eine Alarmmeldung aus.

Funktionshinweise

Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung. Es ist für 1-phasige AC/DC Spannungsmessung konzipiert.

Geräteeinstellung

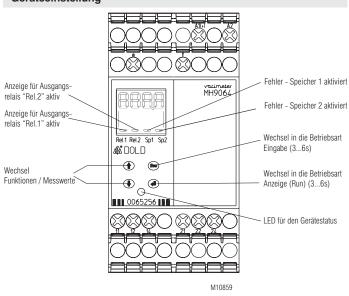

Geräteanzeigen

Die LED signalisiert den Gerätestatus.


grün: Hilfsspannung vorhanden


orange (blinkend): keine Messung;

Gerät im Eingabe-Modus

rot (kurz ein, kurz aus): Fehler Überspannung

Übersteigt der Messwert den einstellbaren Messbereichsendwert, dann erscheint in der Anzeige die Fehlermeldung "OL".

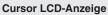

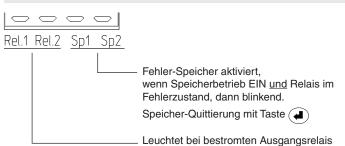

2 14.11.19 de / 157A

Bedienelemente Anzeige (Run) - Modus **Eingabe-Modus** ● UP / ● DOWN Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Anzeige (Run) - Modus. Die Messung ist unterbrochen, die Relais sind im Fehlerzustand und die LED-Anzeige orange. • besitzen keine Funktion (1) Auswahl der Parameter zum Ändern und Einstellen der Ansprechwerte ENTER Fehlerquittierung, wenn Fehlerspeicher für Ausgangsrelais aktiviert ist. - Verschiebt Cursor im Display nach rechts Nur rücksetzbar, wenn der Fehler behoben ist. - Wert nullspannungssicher abspeichern. - Länger als 3 s betätigt: Wechsel zum Anzeige (Run) - Modus (Esc) Esc - Länger als 3 s betätigt, Wechsel zum Eingabe-Modus - Verschiebt Cursor im Display nach links

LCD-Display









Ansprechwerte einstellen

- < U Fehler bei Unterschreiten des Einstellwertes</p>
- > U Fehler bei Überschreiten des Einstellwertes
- OFF Fehlerauswertung inaktiv

Wird der eingestellte Ansprechwert verletzt, schaltet der Relaisausgang nach der eingestellten Verzögerungszeit tv und ein Fehler wird im Display angezeigt.

Der Fehlerspeicher ist ein- oder ausschaltbar und wird mit (am Gerät quittiert.

| Einstellbare Grenzwerte | | |
|---|--|-----------------------|
| Grenzwerte für Rel.1 und Rel.2 wählbar über Tasten (1). | | Werks- einstellung |
| <u:< td=""><td>Anprechwert Unterspannung, (Unterspannungsrelais)</td><td>OFF</td></u:<> | Anprechwert Unterspannung, (Unterspannungsrelais) | OFF |
| >U: | Anprechwert Überspannung, (Überspannungsrelais) | * |
| Hyst: | Anprechwert Hysterese | 5 % |
| t _v : | Anprechverzögerung für Relais (0 10 s) | 0 s |
| A/R: | Einstellung Arbeits- / Ruhestromprinzip | R |
| Sp: | Fehlerspeicher (ON / OFF) | OFF |

Ansprechwerte können auch deaktiviert werden. (OFF)

*) Abhängig von der Geräte-Variante (Messbereich)

| Weitere einstellbare Parameter | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| Wählba | r über Tasten 🕦 🖜 | Werks- einstellung | |
| t _a : | Anlaufüberbrückung beim Anlegen der Hilfsspannung (0,2 10 s) | 0,2 s | |
| AC/DC | Messspannung AC oder DC | AC | |

Werkseinstellung wiederherstellen

Verlassen der Einstellung ohne Änderung.

(Auslieferungszustand wiederherstellen) Vor dem Anlegen der Hilfsspannung Taste (Esc) drücken. Während Einschalten gedrückt halten.


Meldeausgänge

3

Das Arbeitsprinzip Ruhestrom oder Arbeitsstrom ist im Eingabe-Modus einstellbar. Das MH9064 besitzt 2 Relaisausgänge. Hier kann die Spannungsüberwachung Relais 1 und / oder Relais 2 zugeordnet werden.

14.11.19 de / 157A

Bedienung

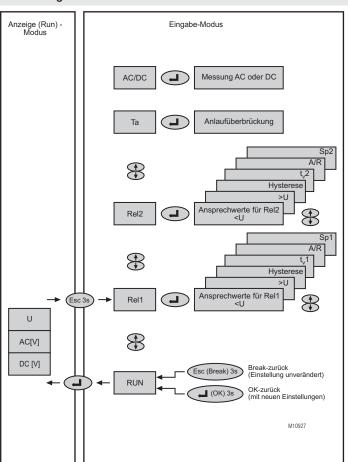

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung an A1/A2 befindet sich das Gerät im Anzeige (Run) - Modus:

Es wird ständig der aktuelle Messwert angezeigt. (AC oder DC) Die Darstellung ist invertiert, wenn sich der Messwert im Fehlerzustand befindet

Mit der Taste (4) kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.

Über die Taste (Esc) (3 s halten) erfolgt der Übergang in den Eingabe-Modus:

In dieser Zeit ist die Messung unterbrochen, die Relais im Fehlerzustand und die LED-Anzeige orange.

Über die Tasten 🕦 🕟 können die einzelnen Ansprechwerte angewählt und geändert werden.

Eingabestelle wählen durch Drücken der Taste

Ein Zeichen nach rechts

(Esc) Ein Zeichen nach links

Zurück in den Anzeige (Run)-Modus:

Taste (4) 3 s drücken; OK neue Werte abgespeichert

oder

Taste (Esc) 3 s drücken; Break Werte unverändert

RUN als Displaybild mit a bestätigen um in Anzeige (Run) - Modus zu wechseln.

| Anzeige (Run) - Modus | Eingabe-Modus |
|---|--|
| Darstellung invertiert, wenn sich der betreffende Messwert im Fehlerzustand befindet. | Messung unterbrochen, Relais sind im Fehlerzustand Anzeige LED: orange |
| ♦ keine Funktion | ♠ Auswahl Rel1, Rel2, T _a , AC/DC und RUN |
| | Auswahl der Parameter zum Ändern und Einstellen der Ansprechwerte Rel1 und Rel2. |
| Fehlerspeicher löschen: | Eingabestellen-Umschaltung: (Esc) eine Stelle nach links |
| | eine Stelle nach rechts |
| (Esc) länger als 3 s betätigt. Wechsel zum Eingabe-Modus | länger als 3 s betätigt. Wechsel zum Anzeige (Run) - Modus |

14.11.19 de / 157A

Technische Daten Technische Daten Hilfsspannung A1/A2 **EMV** Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2 Hilfsnennspannung U_H HF-Einstrahlung DC 24 V MK 9064N, MH 9064: (0,9 ... 1,1 x U_H) 80 MHz ... 6,0 GHz: 20 V / m IEC/EN 61000-4-3 (0,8 ... 1,1 x U_H) (0,8 ... 1,1 x U_H) MH 9064: AC 230 V Langsame gedämpft AC/DC 24 ... 230 V schwingende Wellen AC/DC 110 ... 400 V (0,8 ... 1,1 x U_H) Gegentaktspannung: 1 kV IEC/EN 61000-4-18 Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Gleichtaktspannung: 2,5 kV IEC/EN 61000-4-18 Frequenzbereich: 45 ... 400 Hz Schnelle Transienten: 2 kV IEC/EN 61000-4-4 Stromaufnahme Stoßspannungen (Surge) 50 mA bei DC 24 V: zwischen bei AC 230 V: 15 mA Versorgungsleitungen: 1 kV IEC/EN 61000-4-5 zwischen Leitung und Erde: 2 kV IEC/EN 61000-4-5 Spannungs-Messeingang L+/L HF-leitungsgeführt: 10 V IEC/EN 61000-4-6 Funkentstörung: Grenzwert Klasse A*) MK 9064N: *) Das Gerät ist für den Einsatz in einer AC/DC 150 mV, AC/DC 5, 80, 300 V Nennspannung: industriellen Umgebung (Klasse A, EN 55011) vorgesehen. Messbereich U,,: AC/DC 6 ... 150 mV, Beim Anschluss an ein Niederspannungs-AC/DC 0,2 ... 5, 5 ... 80 , 12 ... 300 V Versorgungsnetz (Klasse B, EN 55011) (0,8 ... 1,1 x U,,) können Funkstörungen entstehen. MH 9064: Um dies zu verhindern, sind geeignete Nennspannung: AC/DC 150 mV, Maßnahmen zu ergreifen. AC/DC 5, 80, 600 V **Schutzart** AC/DC 6 ... 150 mV, Messbereich U_M: Gehäuse: IP 40 **DIN EN 60529** AC/DC 0,2 ... 5, 5 ... 80, 24 ... 600 V Klemmen: IP 20 **DIN EN 60529** (0,8 ... 1,1 x U_M) Thermoplast mit V0-Verhalten nach Gehäuse: 50 / 60 Hz Nennfrequenz: UL Subjekt 94 Frequenzbereich: 10 ... 400 Hz Rüttelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm, Frequenz 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6 Einstellbereiche (absolut, über Taster und LCD-Anzeige) Klimafestigkeit: 20 / 060 / 04 EN 60068-1 DIN 46228-1/-2/-3/-4 Leiteranschlüsse Messgenauigkeit Schraubklemmen bei Nennfrequenz (fest integriert): 1 x 4 mm² massiv oder (in % des Einstellwertes): ± 2 % ± 2 Digit 1 x 2,5 mm² Litze mit Hülse **Hysterese** und Kunststoffkragen oder (in % des Einstellwertes): 2 ... 50 % Reaktionszeit: 2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und < 350 ms Kunststoffkragen oder einstellbare Ansprech-2 x 2,5 mm² massiv 0 ... 10 s (in 0,1 s Schritten) verzögerung (t_v): Abisolierung der Leiter einstellbare Anlaufbzw. Hülsenlänge: überbrückung (t_s): 0,2 ... 10 s (in 0,1 s Schritten) 8 mm Klemmenblöcke Ausgangskreis (Rel1: 11/12/14; Rel2: 21/22/24) mit Schraubklemmen max. Anschlussquerschnitt: 1 x 2,5 mm² massiv oder 1 x 2,5 mm² Litze mit Hülse und Kontaktbestückung: MK 9064N: 1 Wechsler Kunststoffkragen 1 Wechsler (Rel1) und 1 Wechsler (Rel2) MH 9064: Abisolierung der Leiter Thermischer Strom I,: 2 x 4 A bzw. Hülsenlänge: 8 mm Schaltvermögen Klemmenblöcke mit Federkraftklemmen nach AC 15 Schließer: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 max. Anschlussquerschnitt: 1 x 4 mm² massiv oder Öffner: 1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 1 x 2,5 mm² Litze mit Hülse nach DC 13 und Kunststoffkragen Schließer: 1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 min. Anschlussquerschnitt: 0,5 mm² Öffner: 1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 Abisolierung der Leiter Elektrische Lebensdauer 12 ±0,5 mm bzw. Hülsenlänge: nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V: 2 x 10⁵ Schaltspiele IEC/EN 60947-5-1 Leiterbefestigung: unverlierbare Plus-Minus-Klemmen-Zulässige Schalthäufigkeit: 1800 / h schrauben M 3,5 Kastenklemmen mit Kurzschlussfestiakeit selbstabhebendem Drahtschutz max. Schmelzsicherung: 4 A gG / gL 30 x 10⁶ Schaltspiele IEC/EN 60947-5-1 oder Federkraftklemmen Mechanische Lebensdauer: **Anzugsdrehmoment:** 0,8 Nm Schnellbefestigung: Hutschiene EN 60715 **Allgemeine Daten** Nettogewicht: MK 9064N: ca. 140 g Nennbetriebsart: Dauerbetrieb MH 9064: ca. 250 g **Temperaturbereich** - 20... + 60°C Betrieb: Geräteabmessungen (im Bereich 0 ... - 20°C evtl. eingeschränkte Funktion der LCD-Anzeige) Breite x Höhe x Tiefe: Lagerung: - 25... + 60°C MK 9064N: 22,5 x 90 x 99 mm Betriebshöhe: < 2000 m MH 9064: 45 x 90 x 99 mm Luft- und Kriechstrecken Überspannungskategorie: Ш Bemessungsstoßspannung / Klassifizierung nach DIN EN 50155 Verschmutzungsgrad: IEC/EN 60664-1 Schwingen und Schocken: Kategorie 1, Klasse B IEC/EN 61373 Hilfsspannung / Messeingang: 4 kV / 2 Umgebungstemperatur: T1 konform Hilfsspannung / Kontakt: 6 kV / 2 T2, T3 und TX mit Einschränkungen Messeingang / Kontakt: 6 kV / 2 Schutzlackierung Leiterplatte: Nein MH: Hilfsspannung / Messeingang: $4 \text{ kV} / 2 \text{ (U}_{H} = \text{DC } 24 \text{ V)}$ Hilfsspannung / Messeingang: 6 kV / 2

Hilfsspannung / Kontakte:

Messeingang / Kontakte: Kontakte 11,12,14 / 21,22,24: 6 kV / 2 6 kV / 2

4 kV / 2

5 14.11.19 de / 157A

Standardtypen

MK 9064N.11 AC/DC 12 ... 300 V DC 24 V Artikelnummer: 0065254

Messbereich: AC/DC 12 ... 300 V

Hilfsspannung U_H: DC 24 V
 Ausgang: 1 Wechsler
 Baubreite: 22,5 mm

MH 9064.12 AC/DC 24 ... 600 V AC/DC 110 ... 400 V


Artikelnummer: 0065256

Messbereich: AC/DC 24 ... 600 V
 Hilfsspannung U_H: AC/DC 110 ... 400 V

Ausgang:
 1 Wechsler (Rel1) und 1 Wechsler (Rel2)

Baubreite: 45 mm

Bestellbeispiel

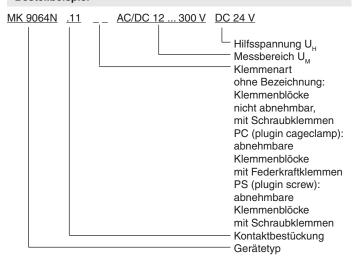

Anschlussoptionen mit steckbaren Anschlussblöcken






Schraubklemme (PS/plugin screw)

Federkraftklemme (PC/plugin cage clamp)

Hinweise

Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)

- 1. Gerät spannungsfrei schalten.
- Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben.
- 3. Schraubendreher um seine Längsachse drehen.
- Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden.

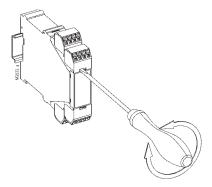

Inbetriebnahme

Der Anschluss des Gerätes ist gemäß den Anschlussbildern vorzunehmen.

<u>N</u>

Sicherheitshinweise



Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.



Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

- Störungen an der Anlage dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät behoben werden.
- Der Anwender hat sicherzustellen, dass die Geräte und die dazugehörigen Komponenten nach örtlichen, gesetzlichen und technischen Vorschriften montiert und angeschlossen werden (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften).
- Einstellarbeiten dürfen nur von unterwiesenem Personal unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.
 Montagearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
- Achten Sie auf ordnungsgemäße Erdung aller Komponenten.

Anschlussbeispiel

